


Základní pojmy

☞ Definice tlaku:

Síla působící kolmo na jednotku plochy

$$p = \frac{F}{S} \quad [\text{Pa, N, m}^2]$$

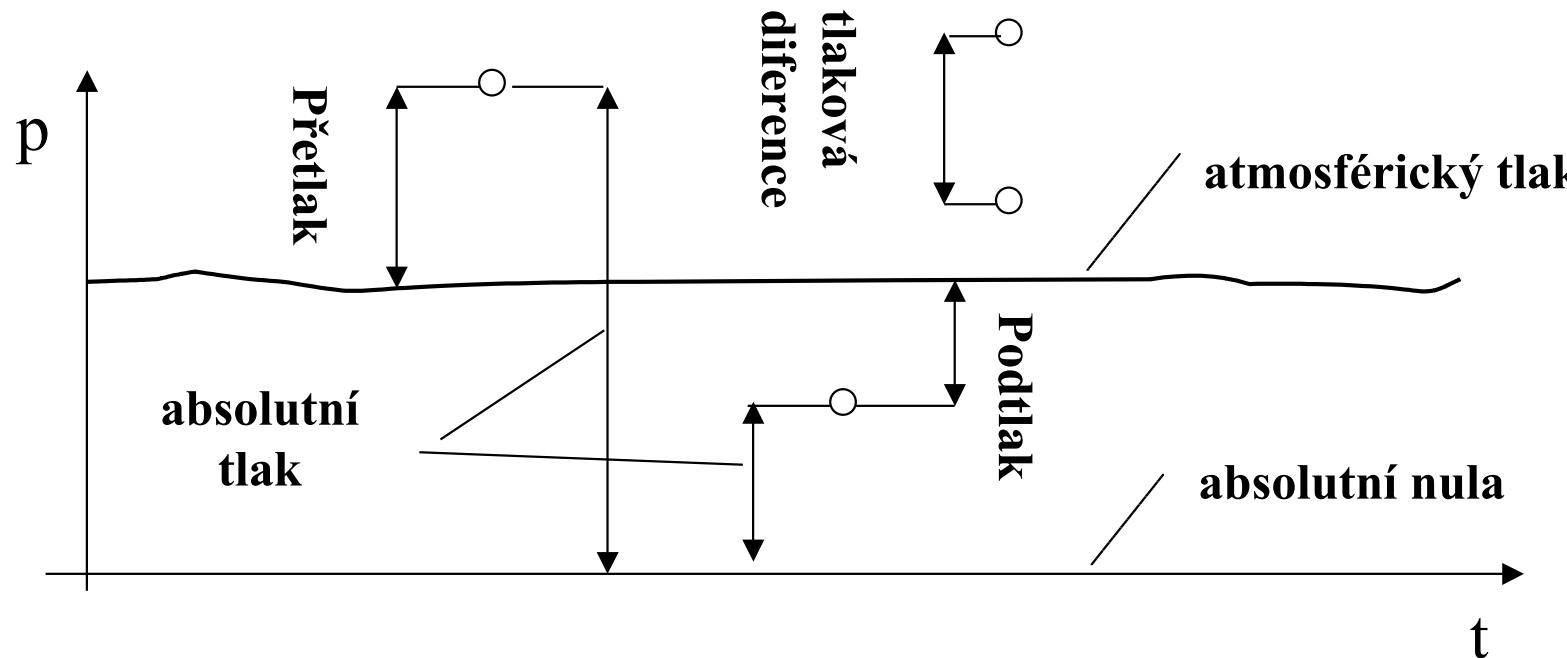

Rozdělení tlakoměrů

☞ **Podle měřeného tlaku**

- ☝ manometry - přetlak
- ☝ barometry - atmosférický tlak
- ☝ vakuometry - podtlak
- ☝ diferenční tlakoměry - tlaková diference

☞ **Podle principu**


- ☝ kapalinové
- ☝ pístové
- ☝ deformační

Deformační tlakoměry s mech. výstupem


☞ Princip

- ☞ Převod tlaku na sílu, která způsobí pružnou deformaci tlakoměrného členu


☞ Druhy tlakoměrných členů

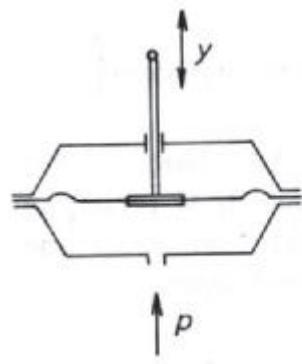

membrána

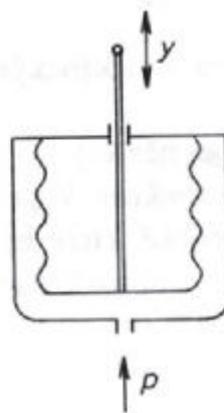

vlnovec

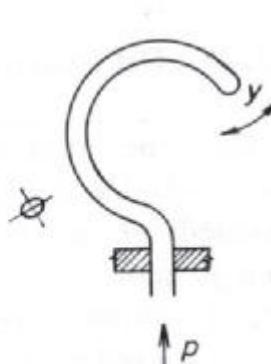

bourdonova trubice

Tlakoměrné členy

☞ Membrána

- ☝ tenká pružná deska kruhového tvaru
- ☝ soustředné vlny (linearita, pružnost)
- ☝ uzavřena v přírubách
- ☝ využitá střední část
- ☝ materiál - pryž, nerezová ocel, tombak, křemík
- ☝ měřicí rozsah - 1 kPa až 1MPa
- ☝ malý zdvih

☞ Vlnovec

- ☝ kovová trubice vyválcovaná do vln
- ☝ materiál - nerezová ocel, tombak
- ☝ měřicí rozsah - do 25MPa
- ☝ větší zdvih

☞ Bourdonova trubice

- ☝ oválný nebo eliptický průřez
- ☝ materiál - nerezová ocel, tombak
- ☝ nejvyšší tlaky

Deformační tlakoměry s el. výstupem

☞ **deformační člen + převodník (síla → el. veličina)**

☝ Tenzometry (snímače mechanického namáhání)

- odporové
- kapacitní
- piezoelektrické
- optické

☝ **Odporové tensometry**

rozdělení



Odporové kovové tenzometry

Drátové tenzometry

Tenzometry s volnou mřížkou


nelepí se na objekt

do pružného členu jsou vteknuty izol. kolíčky (safír)


mezi kolíčky je několik závitů odpor. drátku
výhoda - nezkreslený přenos deformace z
objektu na senzor

Tenzometry lepené (obr. a)

odporový drátek je přilepen k izolační podložce
izolační podložka se lepí na siloměrný člen

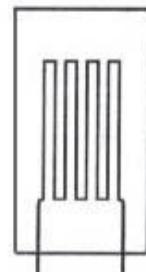

a)

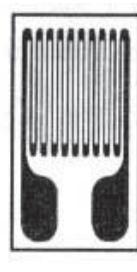

b)



c)

Fóliové tenzometry

Lepené fol. tenzometry (obr. b)


tenké kovové fólie ($5\mu\text{m}$)

nosné izolační podložky (např.
polyamid tl. $20\ \mu\text{m}$)

nejpoužívanější kovové tenzometry
realizace na membráně (rozeta)

Vr

N

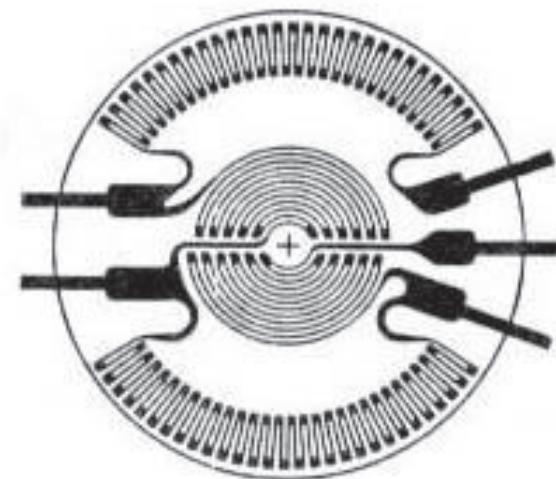

. c)

Odporové polovodičové tenzometry

Vlastnosti

velká citlivost


teplotní závislost odporu

snadná integrace do siloměrného členu

Monokrystalické lepené tenzometry

destička z monokrystalu křemíku

tenzometr se lepí na siloměrný člen

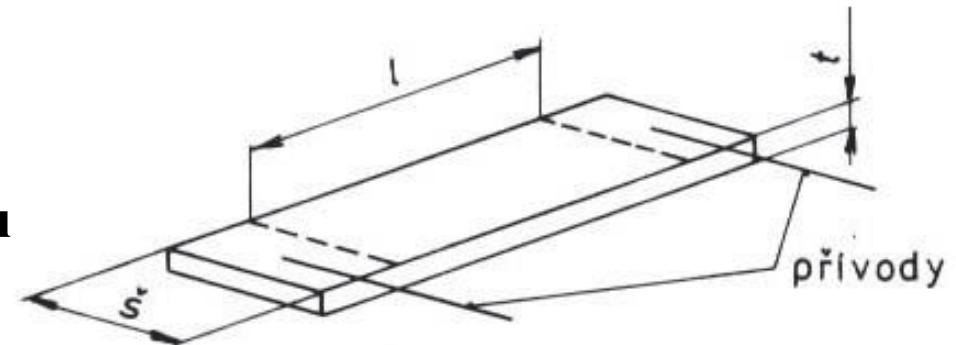

Snímač tlaku se siloměrným členem


tlakoměrný člen - vlnovec (1)

siloměrný člen - vetknutý nosník (2)

nalepené tenzometry (3)

nevýhody - mechanické prvky, zkreslený
přenos deformace na tenzometry


náhrada čidly s **difundovanými** tenzometry

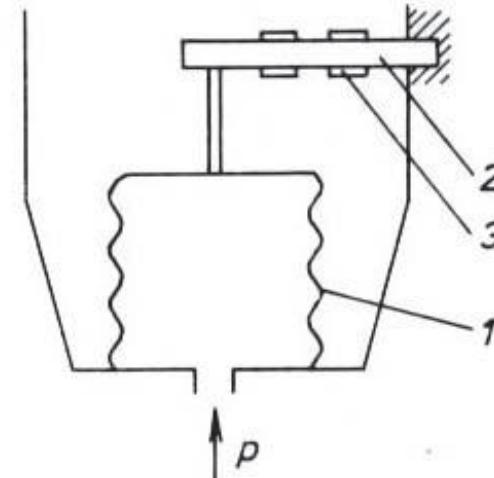

Pоловодицівські дифузовані тензометри


Princip

- tenká Si membrána - tlakoměrný člen + tenzom.
převodník
- do míst namáhaných na tlak a tah jsou difundovány
tenzometry
- struktura difuzovaného tenzometru

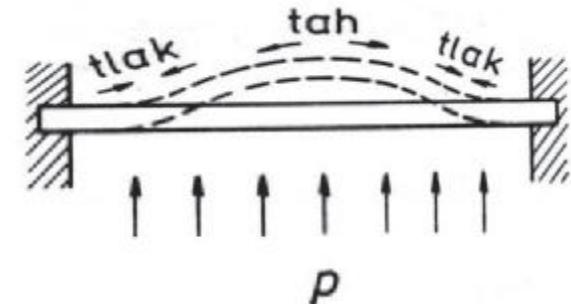

Polykrystalické tenzometry

- naprašování polovodičového tenzometru
- použití pro nenáročné aplikace (dom. spotřebiče,
automobilový průmysl)

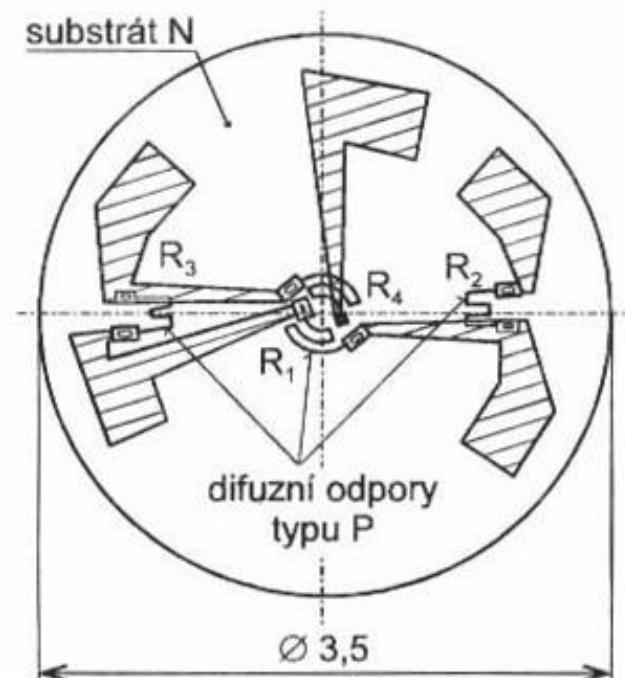

Monolitický senzor tlaku s křemíkovou membránou s piezorezistory

Měřicí obvody pro odporové tenzometry


Stejnosměrné můstky

nejpoužívanější metody

nevýhody - drift ss zesilovačů, vznik termoelektrického napětí


Odvození výstupního napětí můstku

$$U_V = U_N \cdot \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) = U_N \cdot \frac{R_1 \cdot R_4 - R_2 \cdot R_3}{(R_3 + R_4) \cdot (R_1 + R_2)}$$

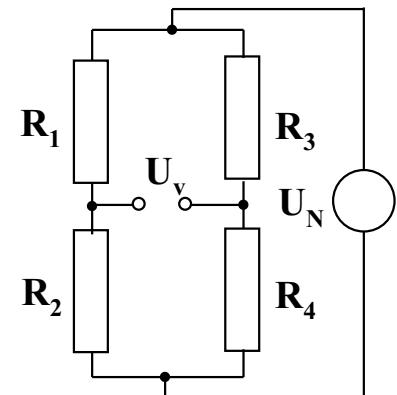

Měřicí obvody pro odporové tenzometry

Třívodičové zapojení s jedním snímacím odporem

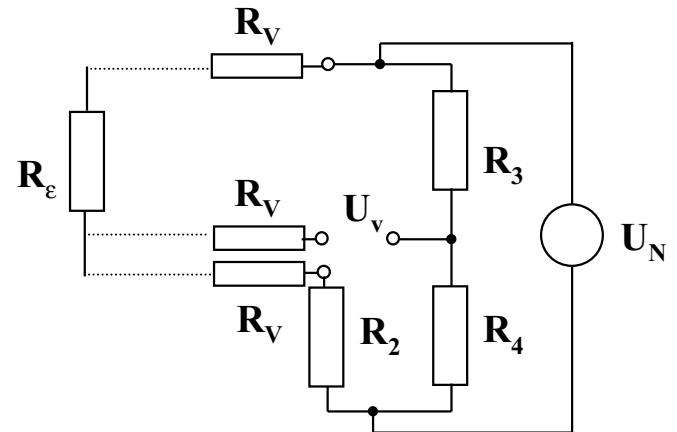

Pro odpory můstku platí:

$$R_1 = R + \Delta R_\epsilon + \Delta R_T \quad \Delta R_\epsilon \text{ je změna } R \text{ vlivem deformace}$$

$$R_2 = R_3 = R_4 = R + \Delta R_T \quad \Delta R_T \text{ je změna } R \text{ vlivem teploty}$$

po dosazení:

$$\begin{aligned} U_V &= U_N \cdot \frac{(R + \Delta R_T) \cdot (R + \Delta R_\epsilon + \Delta R_T) - (R + \Delta R_T)^2}{(2R + 2\Delta R_T) \cdot (2R + \Delta R_\epsilon + 2\Delta R_T)} = U_N \cdot \frac{\Delta R_\epsilon \cdot (R + \Delta R_T)}{2 \cdot (R + \Delta R_T) \cdot (2R + \Delta R_\epsilon + 2\Delta R_T)} \\ &= U_N \cdot \frac{\Delta R_\epsilon}{4R + 2\Delta R_\epsilon + 4\Delta R_T} = U_N \cdot \frac{\frac{\Delta R_\epsilon}{R}}{4 + 4 \frac{\Delta R_T}{R} + 2 \frac{\Delta R_\epsilon}{R}} \end{aligned}$$

$$U_V \approx U_N \cdot \frac{\Delta R_\epsilon}{4R} \quad \text{Výstupní napětí můstku je lineární funkcí } \Delta R_\epsilon \text{ bez závislosti na teplotě}$$

Měřicí obvody pro odporové tenzometry II

Třívodičové zapojení se dvěma snímacími odpory

- a) Měřicí tenzometr + kompenzační tenzometr
- b) Dva měřicí tenzometry (inverzní smysly namáhání)

Pro odpory můstku platí:

$$R_1 = R + \Delta R_\epsilon + \Delta R_T$$

$$R_2 = R - \Delta R_\epsilon + \Delta R_T$$


$$R_3 = R_4 = R + \Delta R_T$$

ΔR_T je změna R vlivem teploty

ΔR_ϵ je změna R vlivem deformace

Lze odvodit:

$$U_V \approx U_N \cdot \frac{\Delta R_\epsilon}{2R}$$

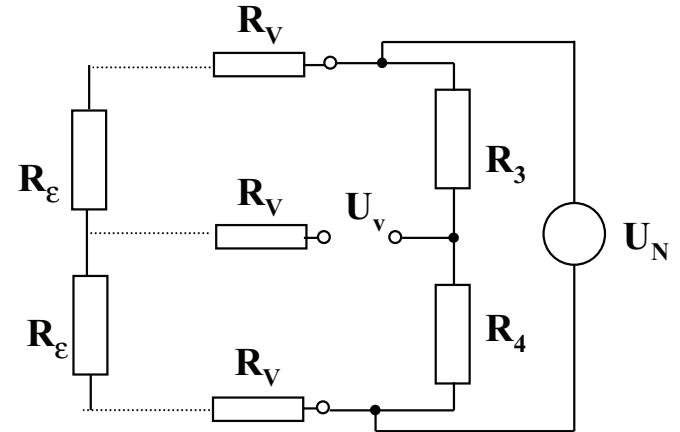

Výstupní napětí je ve srovnání s můstkem s jedním snímačem dvojnásobné

Čtyřvodičové zapojení se čtyřmi snímacími odpory

Čtyři měřicí tenzometry zapojené tak, aby se jejich účinky sčítaly


Pro odpory můstku platí:

$$R_1 = R_4 = R + \Delta R_\epsilon + \Delta R_T$$

$$R_2 = R_3 = R - \Delta R_\epsilon + \Delta R_T$$

Lze odvodit:

$$U_V \approx U_N \cdot \frac{\Delta R_\epsilon}{R}$$

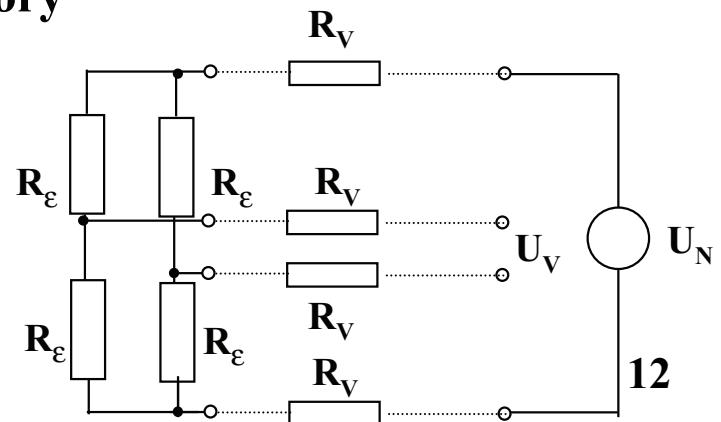

12

Měřicí obvody pro odporové tenzometry III

Výhody zapojení se čtyřmi tenzometry (plný můstek)

- minimalizace nelinearity
- citlivost (čtyřnásobná)
- chyba vlivem teploty je nulová (stejné tenzometry)
- minimální chyby vlivem odporu přívodů
- vliv R přívodů lze potlačit napájením ze zdroje I

Střídavé můstky

odstranění nestálosti nuly stejnosměrných zesilovačů


odstranění nežádoucích termoelektrických napětí

nevýhody - vliv parazitních impedancí


Měřicí obvody s proudovými zdroji

proud nesmí vytvářet velkou výkonovou ztrátu
použití monolitického IO např. XTR101, který
obsahuje:


- dva zdroje proudu
- rozdílový zesilovač
- převodník na unifikovaný signál

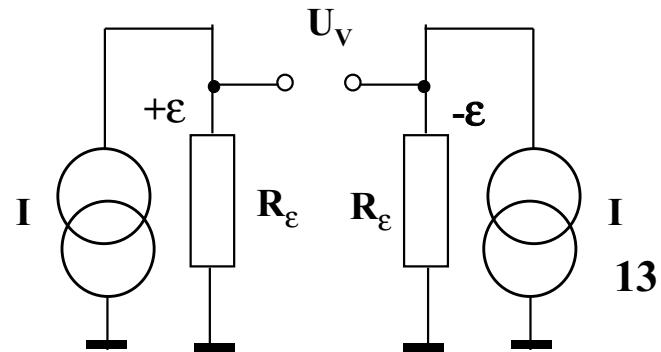

Provedení snímače tlaku


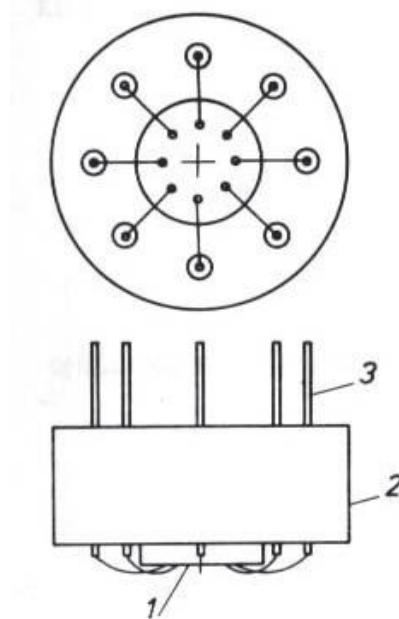


- 1 křemíková membrána
- 2 pouzdro
- 3 vývody

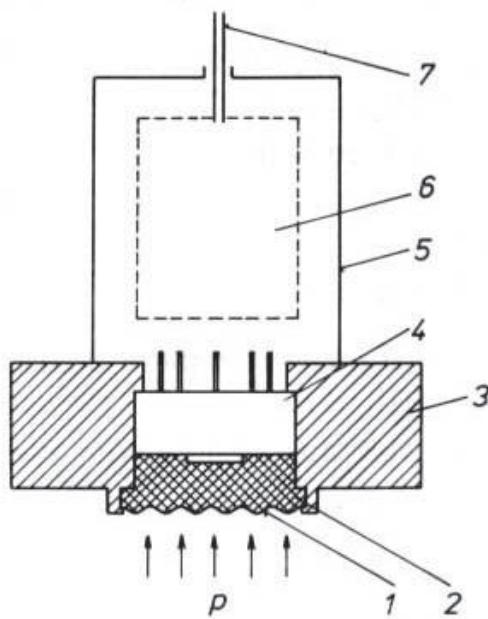

- 1 oddělovací membrána
- 2 kapalinová náplň
- 3 příruba
- 4 čidlo tlaku
- 5 pouzdro
- 6 zdroj proudu
- 7 přívodní kabel

Foto snímačů tlaku

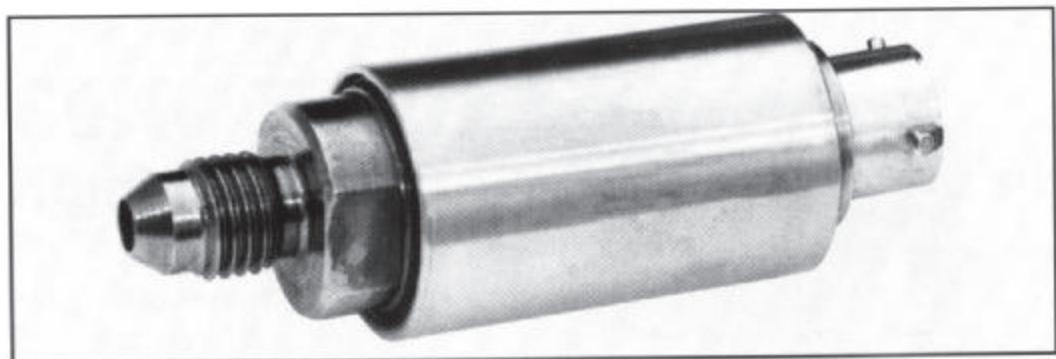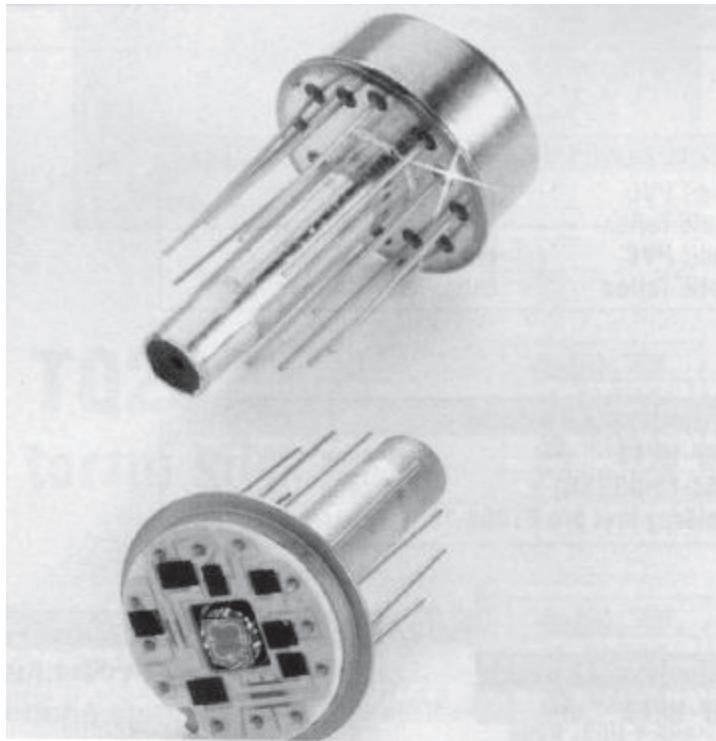

- ✓ Vysoká spolehlivost
- ✓ Dlouhodobá stabilita
- ✓ Celonerezová konstrukce
- ✓ Modely vhodné i pro měření vakua
- ✓ Měřící rozsahy od 0 - 100 kPa do 0 - 2 MPa
- ✓ Teplotní kompenzace -29°C až +85°C

Kapacitní snímače tlaku

Princip

- ↳ převod tlaku na kapacitu měřicího kondenzátoru
- ↳ elektrody: předpjatá kovová membrána (uzemněno)
 pevná elektroda na izolačním podkladu
- ↳ změna tlaku mění **vzduchovou mezenu kondenzátoru**


Vlastnosti

- ↳ nelinearity (změna vzduch. mezery), nehomogenní pole
- ↳ teplotní závislost způsobená dilatací elektrod

Použití

- ↳ snímače tlakové diference - kompenzace negativních vlivů
- ↳ velká rozlišovací schopnost
- ↳ vysoká přetížitelnost

Kapacitní snímače tlaku s oddělovací kapalinou

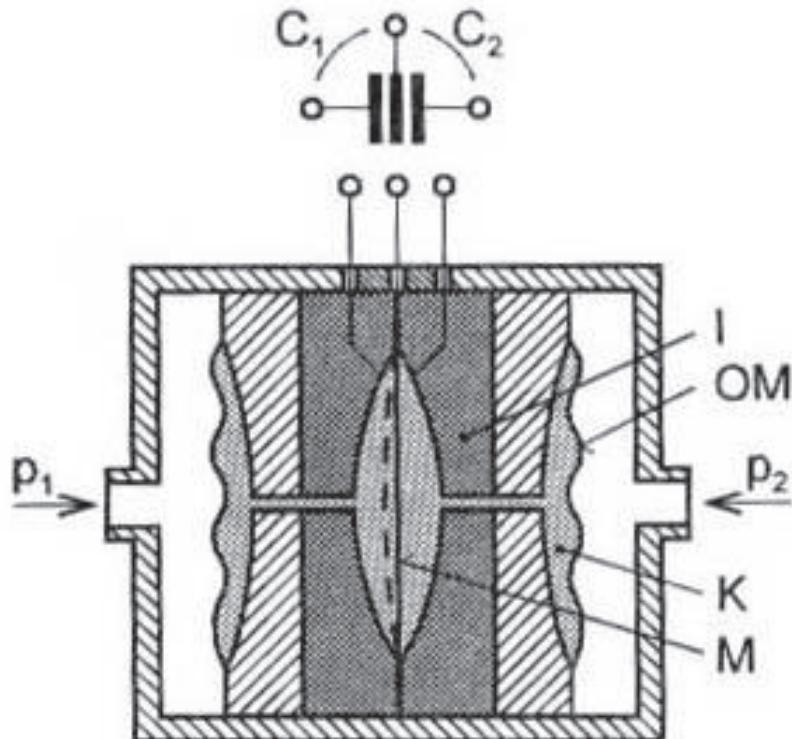


- M membrána - střední elektroda
I izolant (sklo)
OM oddělovací membrána
K kapalinová náplň (silikonový olej)

Měřicí kondenzátor:

- střední membrána
- pevné elektrody na izolantu - mech. zarážka proti přetížení

Membrána je v prostoru vyplněném silikonovým olejem K

Kapacitní snímače s keramickými membránami

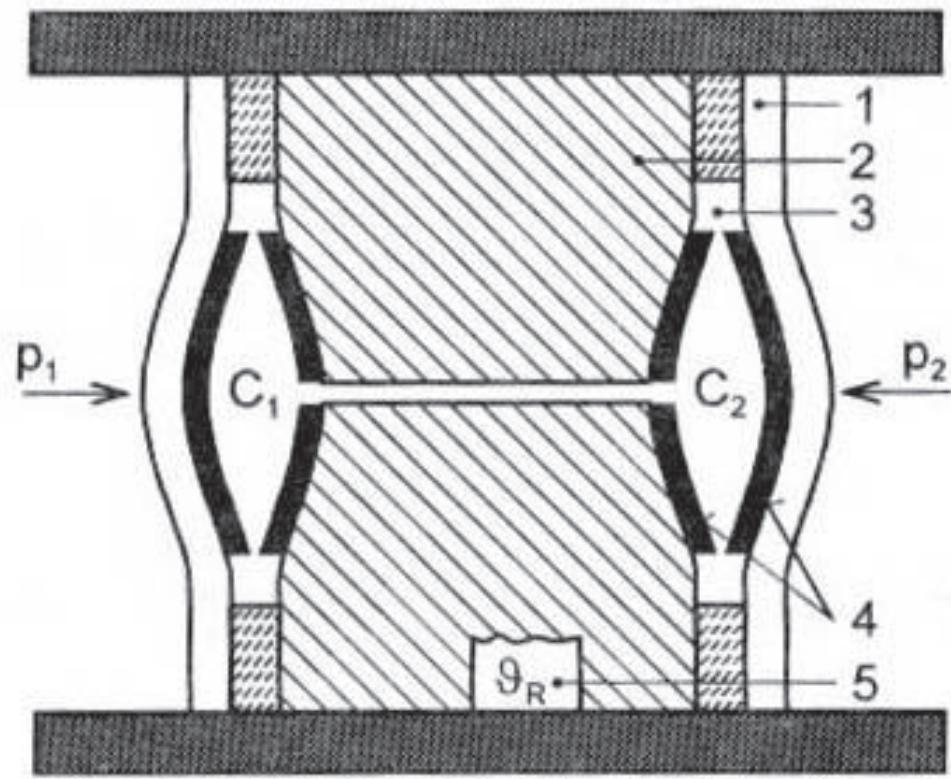

- 1 keramická membrána - měřicí + oddělovací (sintrovaná keramika AL_2O_3)
- 2 střední díl - keramika
- 3 nestlačitelná kapalina
- 4 elektrody kondenzátoru
- 5 teplotní senzor - měří teplotu uvnitř pouzdra

Vyhodnocení tlak. diference

$$C_1 - C_2 \approx p_1 - p_2$$

$$C_1 + C_2 \approx \text{teplotní dilataci}$$

snímače jsou koncipovány jako inteligentní - jsou osazeny procesorem

Optoelektronické deformační snímače

Snímač s optoelektronickým clonicím senzorem

Princip

zdroj IR ozařuje refer. (A_R) i aktivní fotodiodu (A_X)

clonka měřicí membrány zastiňuje aktivní fotodiodu

měřený tlak je úměrný U_X/U_R

poměrné měření potlačuje vliv:

- kolísání intenzity zdroje


- stárnutí součástek (změna citlivosti diod)

- tepelných efektů

inteligentní snímač obsahuje:


- A/D převodník s dvojí integrací

- kompenzaci nelinearity diod tabulkou (PROM)

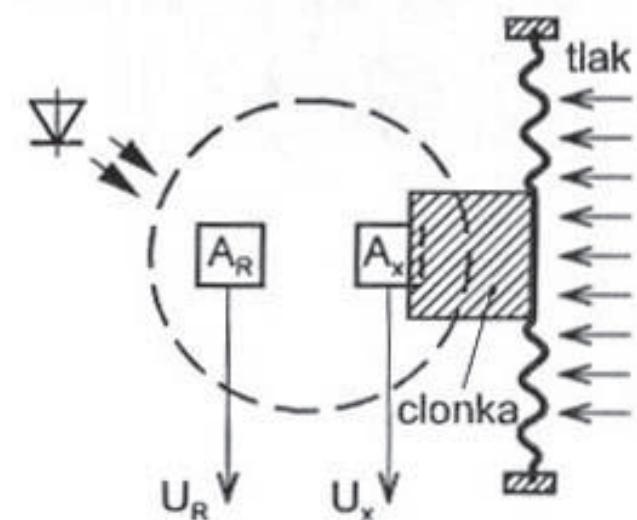


Snímač tlaku s optickými vlákny

Princip

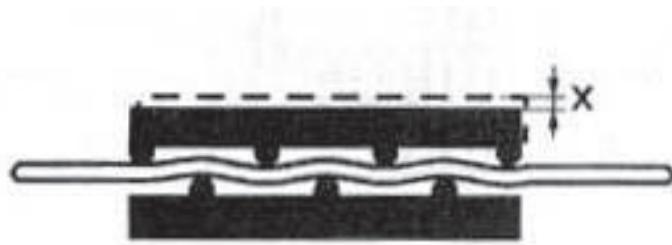

- změna útlumu optického vlákna při mikroohybech vyvolaných tlakem
- ohyby mění geometrii rozhraní plášt' - jádro a zvyšují útlum
- optimální rozteč zubů hřebínsku (při \varnothing vlákna $60\mu\text{m}$) je 3 mm
- výchylka x je řádově v jednotkách μm
- snímače jsou vhodné do teploty cca $400\text{ }^{\circ}\text{C}$

Blokové schéma obvodu XTR101

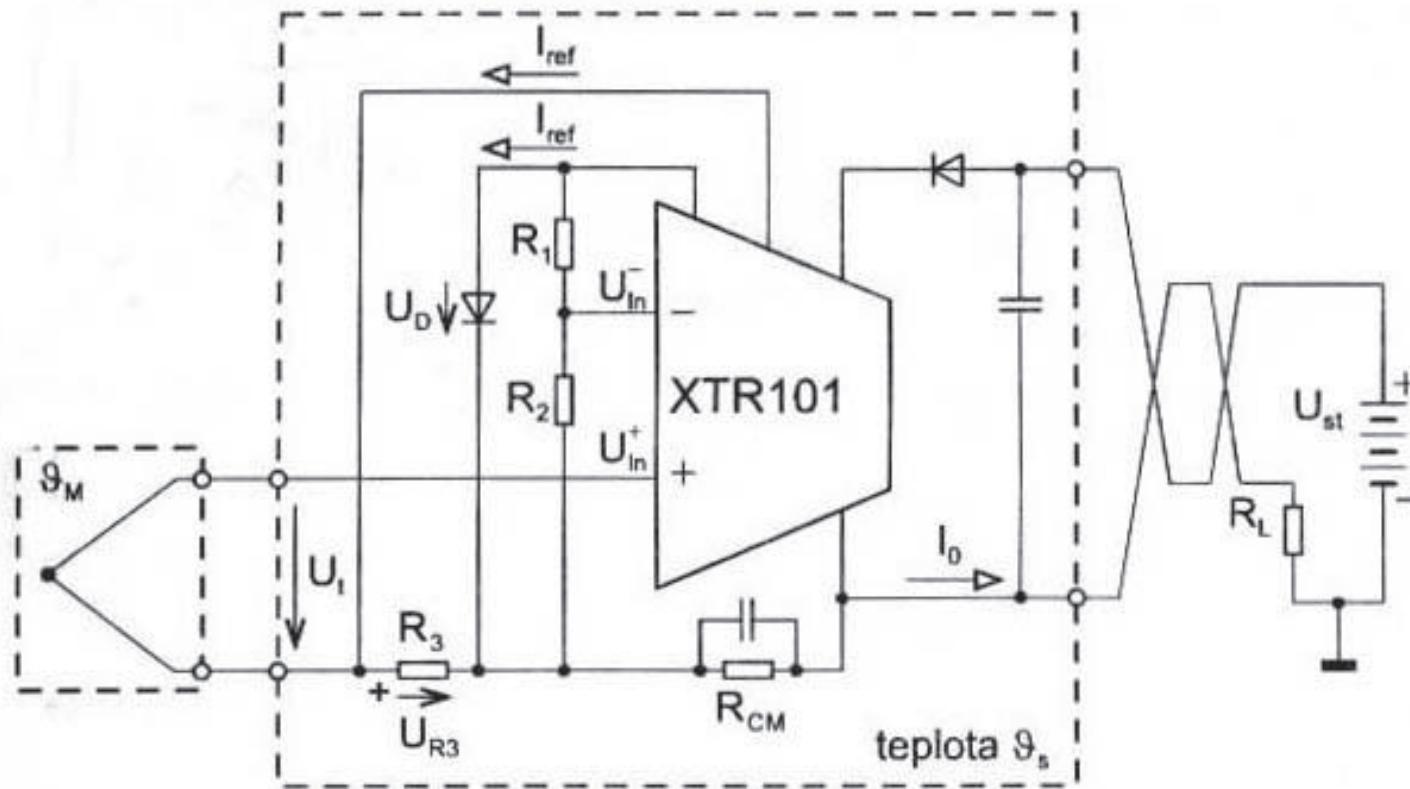

zpět